


POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOVÉ OCELOVÉ SPOJKY

Vážení zákazníci,

tímto bychom Vás chtěli seznámit s technickou změnou zavedenou pro motory ROTAX 125 MAX a 125 Junior MAX.

Z důvodu několika prasklých spojek byl změněn proces kalení z nitrování na žádnou povrchovou úpravu u spojky 659900 (125 MAX DD2) a spojky 659902 (125 MAX). (Viz. obrázek níže.)

Nitrovaný povrch ovlivňoval flexibilitu odstředivých závaží což způsobovalo praskání. Povrchově neupravená spojka je více flexibilní než nitrovaná spojka a sníží podíl poruch na spojkách.

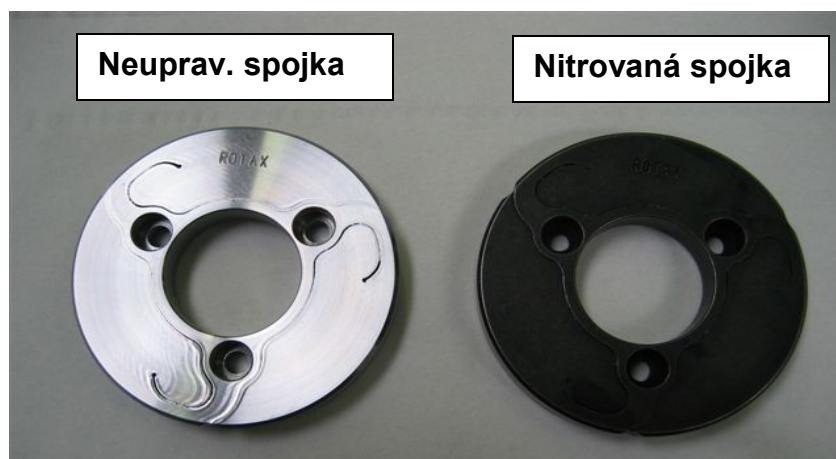

Neupravená spojka č. 659902 (pro 125 MAX) je k dostání od teďka. Od seriového čísla motoru 8349309 budou všechny motory 125 MAX/JUNIOR vybaveny novou povrchově neupravenou spojkou.

Pozn.: číslo dílu a cena zůstává stejná.

Povrchově neupravená spojka č. 659900 (pro 125 MAX DD2) je k dostání koncem května.

Pozn.: číslo dílu a cena zůstává stejná.

Povrchově neupravené spojky jsou samozřejmě legální pro závody ROTAX MOJO MAX CHALLENGE.

S pozdravem,

BRP-ROTAX